

PLACA: BAV0B57  
MODELO DO VEÍCULO: GOL 1.0



# VISTORIA CERTICAR



EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA  
SEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIBA SUA VIA.

**Super Visão**  
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

**NÃO CONFORME**

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	2860643
DATA DE VISTORIA:	21/08/2023 10:32:03
MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	GOL 1.0
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2010
ANO MODELO:	2011
PLACA:	BAV0B57
RENAVAM:	00212304496
KM:	192305
COMBUSTÍVEL:	FLEX

ITENS E ACESSÓRIOS		<b>41</b>	VERIFICA A PRESENÇA DE ITENS E ACESSÓRIOS	
CONDIÇÃO N. DO CHASSI		<b>18</b>	VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI NO VEÍCULO	
CONDIÇÃO N. DO MOTOR		<b>27</b>	VERIFICAÇÃO A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR NO VEÍCULO	
CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO		<b>13</b>	VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CÂMBIO NO VEÍCULO	
IDENTIFICAÇÃO E PLACAS		<b>81</b>	VERIFICA A CONDIÇÃO DOS ITENS DE IDENTIFICAÇÃO (ETIQUETAS ETA, CINTOS E VIDROS) E CONDIÇÃO DAS PLACAS	
HISTÓRICO		<b>8</b>	INFORMA O HISTÓRICO DE LEILÃO, SINISTRO INTEGRAL E RESTRICÇÕES NO VEÍCULO	
ESTRUTURA DA CARROCERIA		<b>9</b>	VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO VEÍCULO, INCLUINDO LONGARINAS, COLUNAS, TETO, ASSOALHO, ETC.	
PINTURA V1		<b>20</b>	ESTE MÓDULO VERIFICA AS CONDIÇÕES GERAIS DA PINTURA DO VEÍCULO, DAS PEÇAS ESPECIFICADAS.	

ITENS E ACESSÓRIOS

• ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA
- RETROVISORES ELÉTRICOS
- ACEND. DE CIGARROS
- ALARME
- AR QUENTE
- ESTEPE
- MACACO

- RÁDIO
- CÂMBIO MECÂNICO
- VIDROS ELÉTRICOS
- LIMP./LAV. VIDRO TRAS.
- CHAVE DE RODA
- AR CONDICIONADO
- TRAVAS ELÉTRICAS
- TERMICO TRASEIRO
- ANTENA
- BANCO DE COURO
- FAROL DE MILHA
- TAPETES
- TRIÂNGULO

**CONDIÇÃO N. DO CHASSI**

NO. CHASSI NA BIN:  
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BWAA05U5BPO23920  
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BWAA05U5BPO23920  
 9BWAA05U5BPO23920

- **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI**  
 DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**CONDIÇÃO N. DO MOTOR**

NO. MOTOR NA BIN:  
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: CCN527496  
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: CCN527496  
 CCN527496

- **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR**  
 DENTRO DOS PADRÕES  
 É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

**CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO**

NO. CÂMBIO NA BIN:  
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: N/I  
 SEM ACESSO

- **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**  
 NÃO CADASTRADA NA BIN  
 OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**IDENTIFICAÇÃO E PLACAS**

- **CINTOS E VIDROS**
- **DATA DO CINTO DE SEGURANÇA**
- DIANTEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
- TRASEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
- TRASEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
- DIANTEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
- **CONDICAO DA GRAVACAO DO CHASSI NOS VIDROS**
- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA): ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE



**BAVOB57**

2860643

Veículo vistoriado, você despreocupado!

[WWW.SUPERVISAO.COM](http://WWW.SUPERVISAO.COM)



VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:  
 VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:  
 VIDRO TRASEIRO (VIGIA):  
 VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:  
 VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:  
 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
 ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
 ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
 ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

• **CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS ETA**  
 ETA - COMPARTIMENTO MOTOR :  
 ETA - BATENTE DA PORTA :  
 ETA - ASSOALHO :

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
 ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
 NÃO OBRIGATÓRIA

• **CONDIÇÕES DA PLACA**

PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**HISTÓRICO**



• **REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO**  
 NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**ESTRUTURA DA CARROCERIA**

• **ESTRUTURA DA CARROCERIA**

AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO DIANTEIRA DA CARROCERIA  
 AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO TRASEIRA DA CARROCERIA  
 AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO ESQUERDA DA CARROCERIA  
 AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO DO ASSOALHO / INFERIOR DA CARROCERIA

PINTURA VI

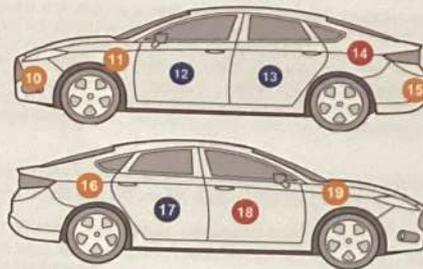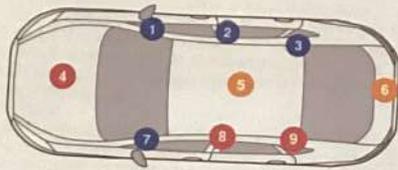

• VISTA SUPERIOR

- 1 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA:
- 2 - COLUNA CENTRAL DIREITA:
- 3 - COLUNA TRASEIRA DIREITA:
- 4 - CAPÔ DIANTEIRO:
- 5 - TETO:
- 6 - TAMPÃO TRASEIRO:
- 7 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA:
- 8 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA:
- 9 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA:

- PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
- PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
- PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
- PEÇA RETOCADA COM MASSA
- PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
- PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
- PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
- PEÇA RETOCADA COM MASSA
- PEÇA RETOCADA COM MASSA

• VISTA LATERAL ESQUERDA

- 10 - PARA-CHOQUE DIANTEIRO:
- 11 - PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO:
- 12 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
- 13 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
- 14 - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:
- 15 - PARA-CHOQUE TRASEIRO:

- PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
- PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
- PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
- PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
- PEÇA RETOCADA COM MASSA
- PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE

• VISTA LATERAL DIREITA

- 16 - LATERAL TRASEIRA DIREITA:
- 17 - PORTA TRASEIRA DIREITA:
- 18 - PORTA DIANTEIRA DIREITA:
- 19 - PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO:

- PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
- PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
- PEÇA RETOCADA COM MASSA
- PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE

• AVALIAÇÃO FUNCIONAL

FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO:	SIM
FUNCIONAMENTO DO A.C.:	SIM
ABERTURA DO TETO SOLAR:	NAOPOSSUI
FUNCIONAMENTO PAINEL DE INSTRUMENTOS:	SIM
LUZ DO AIRBAG / ABS FUNCIONAMENTO:	NAOPOSSUI
ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS:	SIM
ACIONAMENTO DOS RETROVISORES ELÉTRICOS:	SIM
FUNCIONAMENTO DA DIREÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA:	SIM

• OBSERVAÇÃO

PAINEL DIANTEIRO POSSUI AMASSADO; LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA E DIREITA POSSUEM CORTE E REPARO; FOLHA DA COLUNA DO LADO ESQUERDO POSSUI REPARO; COLUNA "C" LADO ESQUERDO POSSUI CORTE E REPARO; CAIXA DE AR LADO ESQUERDO POSSUI CORTE E REPARO; ASSOALHO CENTRAL POSSUI REPARO; TRAVESSA DO TETO POSSUI REPARO; LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA POSSUI CORTE E REPARO; ASSOALHO DO PORTA-MALAS POSSUI REPARO; CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA SUBSTITUIDA; PAINEL TRASEIRO POSSUI CORTE E AMASSADO; CAIXA DE AR LADO DIREITO POSSUI REPARO.

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**BAVOB57**

2860643

[WWW.SUPERVISAO.COM](http://WWW.SUPERVISAO.COM)



**OBSERVAÇÕES GERAIS**

O PRESENTE LAUDO POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO DESCRITO, NÃO SUBSTITUINDO EM HIPÓTESE DE VISTORIA, A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. A VALIDADE DO PRESENTE LAUDO RESTRINGE-SE AO EXATO MOMENTO DA REALIZAÇÃO OU DANOS POSTERIORES SOFRIDOS PELO VEÍCULO, TAIS COMO: CHASSI, MOTOR, CÂMBIO, ESTRUTURA ETC. O RESULTADO DO PRESENTE LAUDO SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS, PODENDO ESTE SER ALTERADO HÁ QUALQUER MOMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. A SUPER VISÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS REPASSA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELA EMPRESA DE CONSULTA/PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO PELAS INFORMAÇÕES DELES.

**ANÁLISE DE PINTURA:**

A ANÁLISE DA PINTURA EXTERNA INFORMA QUAIS AS CONDIÇÕES DELA, MEDIANTE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS PEÇAS, CONFORME DETALHADO NO CHECKLIST DO LAUDO. OUTRAS PEÇAS QUE NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO NÃO SÃO VERIFICADAS. O ESTADO E AS CONDIÇÕES DA PINTURA EXTERNA NÃO AFETA O STATUS FINAL DO LAUDO.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO DE MANEIRA GERAL POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DE AUTOMÓVEIS, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA SUPER VISÃO, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DAS SEGURADORAS.


**AValiação Funcional:**

A AVALIAÇÃO FUNCIONAL É RESULTADO DE UM TESTE ÚNICO E PADRONIZADO NOS ITENS DESCRITOS. A RESULTADO "SIM" INDICA QUE O EQUIPAMENTO APRESENTOU FUNCIONAMENTO NO MOMENTO DA VISTORIA. INFORMAMOS QUE QUALQUER MANUTENÇÃO NECESSÁRIA NESTES EQUIPAMENTOS NÃO ESTÁ PREVISTA E NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA SUPER VISÃO. O RESULTADO "SEM DIAGNÓSTICO" INDICA QUE OCORREU ALGUMA LIMITAÇÃO NO VEÍCULO QUE IMPEDIU O FUNCIONAMENTO DO ITEM, PORTANTO, NÃO FOI POSSÍVEL CONFIRMAR SEU FUNCIONAMENTO, DEVENDO O INTERESSADO BUSCAR UMA FORMA DE REALIZAR OS TESTES EM OUTRO AMBIENTE. A SUPER VISÃO NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS POSTERIORES A QUALQUER ITEM AVALIADO NESTA VISTORIA.

PARA OS ITENS/ACESSÓRIOS: NÃO VERIFICADOS A PRESENÇA DOS ITENS E ACESSÓRIOS, O FUNCIONAMENTO DOS MESMOS NÃO SÃO AVALIADOS NESTA VISTORIA.

FOTOS

Chassi

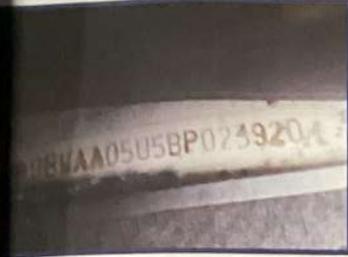

Motor



Frente



Traseira



Placa



Lacre



Câmbio



Compartimento motor



KM




Etiqueta ETA Motor



Foto eta coluna



Gravação do vidro

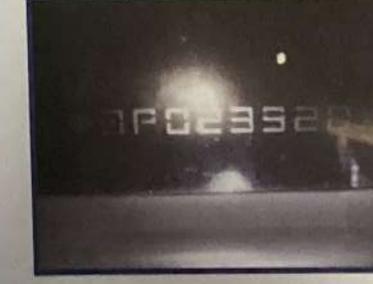

Data Cinto Segurança



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina diant/direita



Longarina dianteira/esquerda



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Longarina traseira/esquerda




Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalás

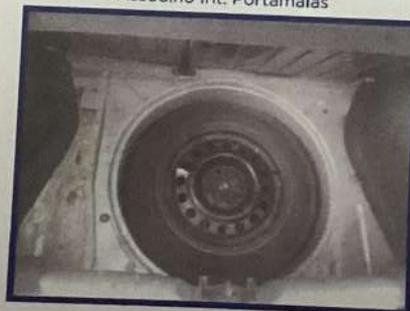

Caixa De Ar Dir.



Trilho Coluna Tras. Dir



Trilho Coluna Tras. Esq



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.




Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe

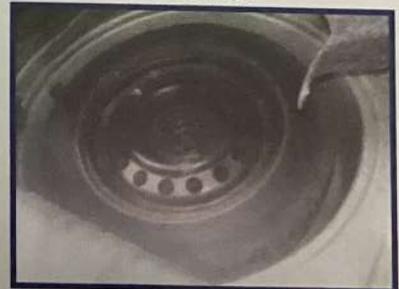

Extra1



Extra2



Extra3



Extra4



Extra5



Extra6



Extra7



Extra8



Extra9



Extra10



Extra11



Extra12



Eu, PARTICULAR, declaro ter recebido o seguinte da: NOVA SUPER VISÃO VISTORIAS LTDA - EPP e cnpj: 11.453.157/0001-99 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.  
Avenida São Miguel - Vila Marieta - TEL: (11) 2681-8248

PROTEGIDO POR  
**SUPER VISÃO**

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 21/08/2023 10:32:03, conforme horário oficial de Brasília, por NOVA SUPER VISÃO VISTORIAS LTDA - EPP  
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: RICHARD ANDRADE - 044689824  
Conferido por: MONIQUE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA - 474498810

**BAVOB57**

2860643

Veículo vistoriado, você des preocupado!

[WWW.SUPERVISAO.COM](http://WWW.SUPERVISAO.COM)





CONSULTA Nº: 5162233

CONFIDENCIAL PARA: Nova Super Visão Ltda

REALIZADA EM: 21/08/2023 às 09:43



GOL 1.0

### Dados de Fabricação do Veículo

Placa: BAV-0157	Marca/Modelo: VW/ GOL 1.0
Chassi: 9BWAA05U5BP023920	Motor: CCN527496
Combustível: Alcool / Gasolina	Cor: Prata
Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: SAO PAULO / SP
Ano fabricação: 2010	Ano modelo: 2011
UF de Origem: PR	UF Faturado: SP
Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5
Potência 76	Carroceria
Cilindradas 999	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 1
Eixo traseiro 0	Terceiro eixo 0
Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0
Fabricante	Segmento AU - ENTRADA
Grupo modelo veículo GOL	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 1
Última atualização: 2017-05-31	

## Informações do veículo - Base Nacional

Placa: BAV-0B57  
Marca/Modelo: VW / GOL 1.0  
Montagem: NaO APLICAVEL  
Procedência: NACIONAL  
Chassi: 9BWAA05U5BP023920 **NORMAL**  
Renavam: 00212304496  
Cor: PRATA  
Espécie: PASSAGEIRO  
Peso bruto(PBT): 0.01  
Potência: 76

Situação: **CIRCULAÇÃO**  
Tipo de veículo: AUTOMOVEL  
Ano fabricação/Ano modelo: 2010 / 2011  
Município/UF: SAO PAULO / SP  
Motor: CCN527496  
Combustível: ALCOOL/GASOLINA  
Capacidade de passageiros: 5  
Cilindradas: 999  
Peso bruto(CMT): 0.01  
Eixo: 2

### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

### Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

### Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BWAA05U5BP023920	9BWAA05U5BP023920	✓
Motor	CCN527496	CCN527496	✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

### Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BWAA05U5BP023920  
Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai  
Montadora : Volkswagen do Brasil  
Marca : Volkswagen  
Versão : 1.0  
Ano Fabricação : 2010  
Cilindradas : 999

Origem : Nacional  
País : Brasil  
Categoria : Automovel  
Modelo : GOL 1.0  
Carroceria : AU - ENTRADA  
Ano Modelo : 2011  
Combustível : ALCOOL/GASOLINA

## Base estadual (Cortesia)

Placa: BAV-0B57  
Marca/Modelo: VW/GOL 1.0  
Categoria: PARTICULAR  
Procedência: NACIONAL  
UF de origem: SP  
Motor: CCN527496  
Combustível: ALCOOL/GASOLINA  
Capacidade de passageiros:  
Cilindradas: 999  
Capacidade de carga: 1

Situação: **CIRCULAÇÃO**  
Tipo de veículo: AUTOMÓVEL  
Ano fabricação/Ano modelo: 2010 / 2011  
Município/UF: SAO PAULO / SP  
Chassi: 9BWAA05U5BP023920 **Normal**  
Renavam: 00212304496  
Cor: PRATA  
Potência: 76  
Espécie: Passageiro

## Informações de proprietário

Proprietário Atual: WASHINGTON FONSECA

Proprietário anterior: N/A

## Débitos do veículo

IPVA: Existe débito de IPVA  
DERSA: R\$ 0,00  
DETRAN: R\$0,00  
RENAINF: 0,00

IPVA: R\$ 201,83  
DER: R\$ 0,00  
CETESB: R\$ 0,00  
Municipais: R\$ 0,00

## LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 03/10/2022

Data de licenciamento: 03/10/2022

Ano de exercício do licenciamento: 2022

## Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

## OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta

DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/po/portal/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

● **SENATRAN / CSV - Para mais informações**

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

● **Gravame (Cortesia)**

**NADA CONSTA**

👁️ **Comunicação de venda**

**Não Consta Comunicação de Venda**

● **Recall**

**Não encontrado recall**

🚨 **Alerta de Acidente (Cortesia)**

**NÃO ENCONTRADO**

① **Informações de sinistro (cortesia)**

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

① **Informações de indício de sinistro (Cortesia)**

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

① **Parecer técnico (Cortesia)**



## Informações para comercialização

### OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA BAV0B57 NAS BASES CONSULTADAS

### EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA BAV0B57 NAS BASES CONSULTADAS

### HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA BAV-0B57 NAS BASES CONSULTADAS

## Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

## Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 11.453.157/0001-99** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 11.453.157/0001-99 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi realizada. O CNPJ 11.453.157/0001-99 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de licenciamento. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que não constar no prontuário do veículo somente no momento da apresentação efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.